

Hand-out

Beton Ciré - Microcement

Metallic Finish Ongewapend pakket

1 Primer (AD21)

Zorg voor een schone, droge, vetvrije ondergrond. Goed schudden en aanbrengen met een verfrol. Minstens 3 uur laten drogen voor de volgende stap.

2 Beton Ciré grof MC01

Mix de componenten tot homogene pasta en breng de eerste laag MC01 aan. Deze laag is na ca. 3-4 uur droog.

3 Schuren

Zodra de MC01 opgedroogd is kan deze (indien nodig) lichtelijk worden opgeschuurd met korrel 180. Daarna dient het oppervlak stofvrij te worden gemaakt.

4 Beton Ciré fijn MC02 - laag 1

Mix de componenten en breng de eerste laag MC02 niet dikker dan 0,5 mm aan. Hoe vaker je (vanuit verschillende kanten) over de laag heen gaat, des te meer effect naar voren komt in het eindresultaat.

5 Beton Ciré fijn MC02 - laag 2

Breng de tweede laag MC02 aan zodra de eerste laag nog vochtig is, maar deze wel hard genoeg is om al geschuurd te worden. Ook hier geldt: hoe vaker je over de laag heen gaat, des te meer effect naar voren komt in het eindresultaat.

6 Schuren

Zodra de tweede laag MC02 is opgedroogd kan deze (indien nodig) lichtelijk geschuurd worden met korrel 180. Daarna dient het oppervlak stofvrij te worden gemaakt.

7 Impregneermiddel (AD 91 of AD 92)

Schud het impregneermiddel en breng het vervolgens aan met een roller in kruislingse bewegingen. Laat ongeveer 3 uur drogen.

8 Metallic Finish (Patine) - laag 1

Breng de Metallic Finish aan over het impregneermiddel door middel van een Beton Ciré spaan (afgeronde hoeken). Maak afwisselende slagen en laat de Finish ongeveer 4 uur drogen.

9 Metallic Finish (Patine) - laag 2

Herhaal stap 8. Laat de Finish vervolgens weer ongeveer 4 uur drogen.

10 Coating (AD45, AD46 of AD50)

Breng minimaal twee lagen coating aan voor volledige afsluiting van het systeem. Zie volgende bladzijde.



Hand-out

Beton Ciré - Microcement

Metallic Finish Ongewapend pakket

1 PU Coating (AD50)

Voordat je de PU coating gebruikt moet je beide componenten afzonderlijk goed schudden. Maak niet meer aan dan je voor één laag nodig hebt. Afhankelijk van de toepassing adviseren wij twee lagen PU Coating aan te brengen op wanden en drie lagen coating op vloeren.

Meng AD50 component A en B in verhouding, 1 (B) op 10 (A), goed door elkaar. Breng de coating op met een rollertje. Werk in kruislingse banen om zichtbare strepen te voorkomen. Laat iedere laag enkele uren drogen. Herhaal deze laatste stap tot er in totaal twee of drie lagen AD50 zijn aangebracht.

2 Acrylaat afwerking zijdeglans (AD45)

Schud de acrylaat coating goed voor gebruik. Breng de acrylaatlak AD45 aan met een rolletje. Bij het opbrengen is het belangrijk dat je zorgt dat je banen overlappen. De coating is na 6 uur volledig droog. Voor het beste resultaat herhaal je deze stap totdat er twee lagen acrylaatlak zijn aangebracht.

3 Acrylaat afwerking hoogglans (AD46)

Schud de acrylaat coating goed voor gebruik. Breng de acrylaatlak AD46 aan met een rolletje. Bij het opbrengen is het belangrijk dat je zorgt dat je banen overlappen. De coating is na 6 uur volledig droog. Voor het beste resultaat herhaal je deze stap totdat er twee lagen acrylaatlak zijn aangebracht.

! Goed om te weten

- Iedereen heeft zijn/haar eigen handtekening. Grotere slagen tijdens het aanbrengen zorgen voor een rustiger eindresultaat, terwijl veel korte slagen van meerdere kanten zorgen voor meer effect.
- Voorkom lelijke vlekken in het systeem door op te letten met water tijdens het aanbrengen van Beton Ciré. Ondanks dat Beton Ciré waterdicht is van zichzelf, is het systeem na de coating pas volledig afgesloten.
- Zorg dat je de randen goed afplakt en breng de tape tussen de verschillende Beton Ciré lagen opnieuw aan.

